















CASA ZUCCARI - FLORENZ
WohnhausBauzustand um 1530
2. Obergeschoß


Legende*:

-  vorhandener Mauerbestand
-  rekonstruierter Mauerbestand**
-  vermutete Mauerkanten
-  Rekonstruktion ohne Befund
-  Kaminschacht
-  vermuteter Kaminschacht
-  nach Befund rekonstruierte Deckenbalken
-  rekonstruierte Deckenbalken ohne Befund
-  nachgewiesener Sturz bzw. Gurtbogen in Segmentform
-  nachgewiesener Sturz bzw. Gurtbogen in halbrunder Form
-  projizierte Gewölbeform bzw. Gewölbekante
-  nachgewiesenes Gewölbe
-  vermutete Gewölbe mit Projektion der Gewölbekanten bzw. Gewölbeformen
-  vermutete Lage der Treppe
- B** Brunnenschacht
- 1** > vertikale Baufuge
- 2** > vermutete Lage einer Tür bzw. eines Fensters
- 3** > Knick in der Mauer des Erdgeschosses und des ersten Obergeschosses
- 4** > mögliche Lage eines Kamins bzw. einer Feuerstelle
- 5** > Fenster / Wandnische
- 6** > Wandnische (?)
- 7** > nachgewiesener Wandanschluß
- 8** > anhand von Streiflichtbefunden nachgewiesener Wandanschluß


* gekennzeichnet sind lediglich die wichtigsten Baubefunde

** möglicherweise ehemals vorhandene Öffnungen sind nicht verzeichnet

Wandverteilung:

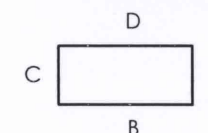

0 1 2 3 4 5 6 7 M

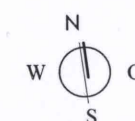

• Hartmut Olbrich • 1998 •